

## Monteringsanvisning för solcell Falsat plåttak

Viktigt att tänka på innan man börjar.

Kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun angående bygglov innan du börjar.

Se info angående takarbeten på [www.taksakerhet.se](http://www.taksakerhet.se), [www.av.se](http://www.av.se)

Skena, falsklämma är inte gjorda för att gå eller stå på.

Falsklämmorna skall monteras CC 600-800mm.

Avstånd mellan solpaneler: 20mm, Avstånd i varje ände av skenan: 40mm.

Montaget skall placeras så nära taknocken som möjligt.

Skall montaget ske på ett skarpt lutande tak, eller i område med hög snözon skall montaget ske med korsförband.

1.

Fastsättning av Falsklämma

Art.nr. 130143

Fäst falsklämman i falsen, CC 800mm



2.

Fastsättning av skena

Artnr: 110111

140232-A

Trä i 6-kants bulten i skenans spår

Centrera skenan på falsklämmorna.



3.

Placera bultarna i skenan för att passa i falsklämman.

Artnr: 140622

Skruva fast med M10 flänsmutter.



Max åtdragningsmoment M10: 33Nm

Max åtdragningsmoment M8: 17 Nm

Vid förlängning av skena används profilförbindare 130211 till skena 110111

4.

Fastsättning av paneler.

Artnr: 140611

Artnr: 130132

Artnr: 130112

Tryck i M8 spårmutter i skenans spår.

Fäst ändklämmor och mittklämmor i spårmuttern med M8 Insexbult.

Fäst solpanelerna med mitt, ändklämmor och insexbult.

Max åtdragningsmoment: 17Nm

